PAT-NO:

JP407073494A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07073494 A

TITLE:

LENS CLEANER FOR OPTICAL PICKUP

PUBN-DATE:

March 17, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TERAYAMA, MASAYA MATSUOKA, KENZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KYUSHU HITACHI MAXELL LTD N/A

APPL-NO: JP06180881 APPL-DATE: July 9, 1994

INT-CL (IPC): G11B007/12

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent cleaning from being interrupted due to a burst error in an attaching part of a wiping body, to relax the limitation of the thickness of the wiping body and to facilitate the mounting of it on a disk in a lens cleaner for an optical pickup of a type of brushing off a foreign matter on a lens surface with the wiping body such as a brushing bristles.

CONSTITUTION: An extended read-in area 4 is provided continuously to the end of the read-in area 3. A total width size W of both readin areas 3, 4 in the radial direction is made at least the same size as the radius of a pickup lens 6. The wiping body 2 such as a brushing bristles bundle is provided in the extended read-in area 4, and the burst error occurring in the attaching part is ignored similarly to the read-in area 3.

COPYRIGHT: (C) 1995, JPO

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-73494

(43)公開日 平成7年(1995)3月17日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

ΡI

技術表示箇所

G11B 7/12

7247-5D

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

特顯平6-180881

(62)分割の表示

特願平3-348694の分割

(22)出顧日

平成3年(1991)12月4日

(71)出算人 000164461

九州日立マクセル株式会社

福岡県田川郡方城町大字伊方4680番地

(72)発明者 寺山 雅也

福岡県田川郡方城町大字伊方4680番地 九

州日立マクセル株式会社内

(72)発明者 松岡 健三

兵庫県美方郡浜坂町浜坂1401番地の1 日

本精機宝石工業株式会社内


(74)代理人 弁理士 折寄 武士

(54) 【発明の名称】 光ピックアップ用のレンズクリーナ

(57)【要約】

【目的】 レンズ表面の異物をブラシ毛などの払拭体で 払い落とす形態の、光ピックアップ用のレンズクリーナ において、払拭体の取付部におけるバーストエラーでク リーニングが中断されることを解消し、併わせて払拭体 の太さの制限を緩和し、そのディスクに対する組み付け を容易化する。

【構成】 リードインエリア3の終端に連続して、拡張 したリードインエリア4を設ける。 両リードインエリア 3・4の径方向の合計幅寸法Wを少なくともピックアッ プレンズ6の半径と同じ寸法にする。ブラシ毛束などの 払拭体2を拡張したリードインエリア4に設けて、その 取付部で生じるバーストエラーを、リードインエリア3 と同様に無視できるようにする。

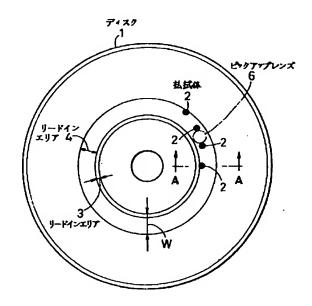

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ディスク1の盤面にクリーニング用の払 拭体2が固定してあるレンズクリーナであって、

ディスク1の信号記録面に、内周面から順にTOC情報 が記録された所定のリードインエリア3と、拡張された リードインエリア4とが設けられており、

両リードインエリア3・4の径方向の合計幅寸法Wが、 ピックアップレンズ6の半径寸法Rと同じか、それ以上 に設定されており、

置してあることを特徴とする光ピックアップ用のレンズ クリーナ。。

【請求項2】 両リードインエリア3・4に複数個の払 拭体2が分散状に配置してある請求項1又は2記載の光 ピックアップ用のレンズクリーナ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ピックアップのピッ クアップレンズをクリーニングするためのレンズクリー ナ、とくにレンズ表面に付着した粘着物や塵かい等の異 20 物を除去する形態のレンズクリーナに関する。

[0002]

【従来の技術】この種のレンズクリーナの従来技術に特 開平2-232878号公報があり、そこではリードイ ンエリアの外、即ちプログラムエリアにブラシ毛束を分 散して螺旋列状に植設している。このように、ブラシ毛 束を分散配置すると、ピックアップが焦点合わせ動作を 行う際のブラシ毛による動作抵抗を小さくできる。さら にブラシ毛束の植設個所で生じるバーストエラー時の欠 落信号量を小さくして、クリーニング途中にディスクの 30 回転が強制的に停止されることも抑止できる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記のレンズクリーナ では、バーストエラー時の欠落信号量を修復可能な範囲 内に収めるために、ブラシ毛束の植設孔径を0.4~0.5 皿としていた。しかし、ブラシ毛は突端へ向かってバラ け状に拡がったり、収納保管時の倒れぐせが残る形態と なるため、欠落信号量が許容範囲を越えることがあり、 ディスクプレーヤの機種によっては、クリーニングを確 実に行えないことがあった。クリーニング途中にディス 40 クの回転が強制的に停止されてしまっていたのである。 プログラムエリアにオーディオ信号が記録されている場 合には、音とびやトラックジャンプ等の再生不良を起こ したりした。こうした事態を避けるためには、ブラシ毛 束をさらに細くするしかない。しかし、従来の毛束太さ でも毛束の植設に手間と時間とを要しており、毛束を更 に細くすると、その植設作業はさらに困難とならざるを 得ず、レンズクリーナの製作コストが高く付く。ブラシ 毛以外の払拭体を用いる場合でも、同様の問題を生じ る.

【0004】ところで、リードインエリアではバースト エラーを問題としない。そこには、演奏プログラム等の 管理情報としてTOC (Table of Contents)の内容が繰 り返し記録されており、この記録内容を完全に読み込む までは、ランダムエラーあるいはバーストエラーを無視 するように制御されているからである。但し、読み取り を数回試みて、なお記録内容が不完全な場合には、ディ スク不良とみなして再生動作の全てを停止してしまう。 【0005】本発明者は、上記のようなリードインエリ 両リードインエリア3・4の設定範囲内に払拭体2が配 10 ア特有の制御形態に着眼して、そこにブラシ毛束のよう な払拭体を設けることを考えた。ランダムエラーやバー ストエラーが問題とならないのであれば、払拭体を太く 大きく形成できるからである。しかし、この場合はピッ クアップレンズの全表面をクリーニングできないことに 気付いた。レンズ径が6㎜前後であるのに対して、リー ドインエリアは幅寸法が2回しかないため、繰り返し信 号の読み取りを行っても、レンズ表面の全てを払拭でき ないからである。

> 【0006】そこで本発明の目的は、リードインエリア をプログラムエリアの側へ拡張し、そこに払拭体を設け ることにより、バーストエラーを原因とするクリーニン グの中断を解消し、併わせて払拭体の太さの制限を緩和 して、そのディスクへの取り付け作業性の向上を図るに ある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、ディスク1の 盤面にクリーニング用の払拭体2が固定してあるレンズ クリーナにおいて、ディスク1の信号記録面に、内周面 から順にTOC情報が記録された所定のリードインエリ ア3と、拡張されたリードインエリア4とが設けられて いること、両リードインエリア3・4の径方向の合計幅 寸法Wが、ピックアップレンズ6の半径寸法Rと同じ か、それ以上に設定してあること、両リードインエリア 3・4の設定範囲内に払拭体2が配置してあることを特 徴とする。 具体的には、 両リードインエリア3・4に複 数個の払拭体2を分散状に配置する。

[0008]

【作用】TOC情報が記録してある所定のリードインエ リア3に連続して拡張リードインエリア4を設けると、 光ピックアップ5は、両リードインエリア3・4内の信 号を連続して読み取る。 このとき両リードインエリア3 ・4内に、許容し得る欠落信号量を越えるバーストエラ 一があったとしても、そのことは無視される。従って、 両リードインエリア3・4内に大きな払拭体2を配置し ても、光ピックアップ5の読み取り動作が阻害されるこ とはない。 両リードインエリア3・4の径方向の合計幅 寸法Wを、少なくともピックアップレンズ6の半径寸法 Rと同じにすると、レンズ中心がリードインエリア3の 最内周位置から、拡張されたリードインエリア4の最外 50 周位置まで、径方向へ移動するので、その間にピックア

ップレンズ6の全表面を払拭体2でクリーニングでき る。上記のように、両リードインエリア3・4では、限 界量を越えるバーストエラーであっても無視されるの で、光ピックアップ5の焦点合わせ動作に支障を生じな い範囲で、払拭体2を太くあるいは大きく形成できる。 払拭体2が太く大きいほど、ディスク1への取り付けは 容易になる。

[0009]

【発明の効果】本発明では、リードインエリア3に隣接 して拡張したリードインエリア4を設け、両リードイン 10 エリア3・4の径方向の合計幅寸法Wを、ピックアップ レンズ6の半径寸法Rと同じか、それ以上に設定し、こ れらリードインエリア3・4に払拭体2を設けることに より、払拭体2の取り付け個所で生じるバーストエラー を無視できるようにした。従って、払拭体2を設けたこ とによる欠落信号量が許容値を越えたとしても、クリー ニング動作が中断されることはなく、光ピックアップ5 をリードインエリア3の内縁から拡張したリードインエ リア4の最外周まで支障なく移動させて、その間にピッ クアップレンズ6の全表面のクリーニングを確実に行え 20 る。さらに、光ピックアップ5が焦点合わせ動作を行う ときの動作抵抗や、払拭体2がピックアップレンズ6に 接当するときの摺接抵抗が過大にならない範囲で、払拭 体2を太くて大きいものにできるので、従来のレンズク リーナに比べて払拭体2のディスク1に対する取り付け を容易に行え、その分だけ組立費用を低減してレンズク リーナの製作コストを減らすことができる。

[0010]

【実施例】図1ないし図3は本発明に係るレンズクリー ナの第1実施例を示す。図1において、レンズクリーナ はコンパクトディスク(以下CDと言う)と実質的に同 一仕様のディスク1と、その信号読取面側に取り付けた 複数個の払拭体2とからなる。 ディスク 1 の信号記録面 には、内周側から順にリードインエリア3と拡張したリ ードインエリア4とが設けられており、両エリア3・4 に限って信号トラックが形成されている。つまり拡張し たリードインエリア4より外周の部分は単なる鏡面にな っている。もちろん、通常のCDのようにプログラムエ リアにオーディオ信号や映像信号を記録しておけば、ク リーニング後に音や映像を再生できる。

【0011】両リードインエリア3・4の径方向の合計 幅寸法Wは、ピックアップレンズ6の半径寸法R(図3 参照)と同じか、それ以上に設定する。この実施例で は、ピックアップレンズ6のレンズ直径が約6mである とき、リードインエリア3の径方向幅を規格通り所定の 2㎜に設定し、拡張したリードインエリア4の径方向幅 を8mに設定した。拡張したリードインエリア4には、 リードインエリア3と同様の信号フォーマットの情報 が、その内周始端から外周終端まで繰り返し記録されて

アップ5 (図3参照) による信号読み取りを行わせ、光 ピックアップ5が拡張したリードインエリア4を確実に 横断できるようにするためである。

4

【0012】拡張したリードインエリア4には、4個の 払拭体2が分散配置されている。 図1および図2に示す ように、リードインエリア3の外縁から径方向外側へ1 **㎜離れた位置に1番目の払拭体2を配置し、以後は払拭** 体2を2mmずつ径方向へ離し、さらに周方向の最小隣接 間隔がピックアップレンズ6の直径寸法と同じになる状 態で4個の払拭体2を螺旋列状に配置した。各払拭体2 は、直径40μm~80μmの極細のブラシ毛を数十本 束ねた毛束からなり、図2に示すようにディスク1に通 設した植設孔7に毛束の一端を差し込み、差し込み端を 孔周縁で放射状に折り曲げてテープ9で固定する。 各テ ープ9の外面はドーナツ形のラベル10で一括して被覆 しておく。この固定状態において、払拭体2はディスク 1の盤面から3.0㎜突出している。植設孔7の直径寸法 は0.7㎜とした。

【0013】以上のように構成したレンズクリーナは、 最内周の払拭体2にクリーニング液を含ませた状態でC Dプレーヤに装填する。この状態でプレイボタンを操作 して再生モードにすると、光ピックアップ5はリードイ ンエリア3の内側から外側へ向かって、そこに記録され ている信号の読み取りを行う。しかし、リードインエリ ア3でのTOC情報の読み取りが終わっても、引き続い て拡張したリードインエリア4にも、前記リードインエ リア3と同様に情報が記録されているため、光ピックア ップ5は連続して径方向へ移動し、拡張したリードイン エリア4の外周縁まで移行する。 なお、メーカーによっ ては、プレイボタンを操作するまでもなく、クリーナの ローディング完了と同時にTOC情報の読み取りを行う CDプレーヤもある。

【0014】ピックアップレンズ6は拡張したリードイ ンエリア4を移行する間に、まずクリーニング液を含む 払拭体2と接触し、次いで乾燥状態の3個の払拭体2と 次々に接触する。そのため、レンズ表面に付着したほこ りやごみを払い落とすことができるのはもちろんのこ と、たばこの煙などの落ちにくい異物でも確実に除去し て、レンズ表面を清浄な状態に戻す。 払拭体 2の植設個 40 所では大量の信号が欠落する。しかし拡張したリードイ ンエリア4は、規定のリードインエリア3と同様にTO C情報が繰り返し記録されているため、CDプレーヤ側 では両エリア3・4を区別することができず、拡張した リードインエリア4においてもリードインエリア3と同 様にバーストエラーを無視する。 従って、 払拭体2の基 端部直径が0.7㎜と太いにも拘らず、記録情報の読み込 み移動が各払拭体2の植設個所で中断されることはな 41

【0015】(別実施例)図4および図5はそれぞれ払

す。図4の払拭体2は、ブラシ毛の一群を拡張したリー ドインエリア4の1個所に直線列状に集約配置して形成 したものである。このように払拭体2を1個所に集約配 置する場合には、一群のブラシ毛をベースシートあるい はベースブロックに予め固定しておくことにより、払拭 体2を1個の部品として取り扱うことができるので、デ ィスク1に対する組み付けを簡単に行える。また、図1 ないし図4の各実施例では拡張した外側のリードインエ リア4に払拭体2を設けたが、内側の所定のリードイン エリア3から植設を始めてもよく、これらリードインエ 10 図である。 リア3・4の一部に植設部で分断されていない正常トラ ックを残せば十分である。

【0016】図5の払拭体2は、発泡ゴムを素材にして 筆の穂状に形成したものであり、とくにクリーニング液 を含浸させるのに適している。つまり発泡ゴムで払拭体 2を形成すると、その内部にクリーニング液が含浸され るので、レンズ表面の全面にわたって確実にクリーニン グ液を塗布できる。

【0017】上記以外に払拭体2は布片や皮革、あるい はフェルト状の繊維塊などで形成してあってもよく、そ 20 2 払拭体 の形成素材や配置形態などは必要に応じて自由に変更で きる。両リードインエリア3・4の径方向幅寸法つまり 所定のリードインエリア3の最内周から外側のリードイ ンエリア4の最外周までの寸法は、少なくともピックア

ップレンズ6の直径寸法の約半分あればよく、必要があ れば実施例で示した幅寸法を越えて設定することもでき る。また前記実施例は、クリーナ専用ディスクとして説 明したが、通常のCDやLD(レーザーディスク)、電 子ファイルディスクなどのリードインエリアを拡張し て、本発明を実施すればクリーニング機能付CDなどと することも可能である。

6

【図面の簡単な説明】

【図1】 払拭体の配置構造を示すレンズクリーナの平面

【図2】図1におけるA-A線断面図である。


【図3】 レンズクリーナの使用状態を示す説明図であ

【図4】 払拭体の配置形態を変更した別実施例を示す平 面図である。

【図5】 払拭体の構造を変更した別実施例を示す断面図 である。

【符号の説明】

- 1 ディスク
- - 3 リードインエリア
 - 4 拡張したリードインエリア
 - 6 ピックアップレンズ

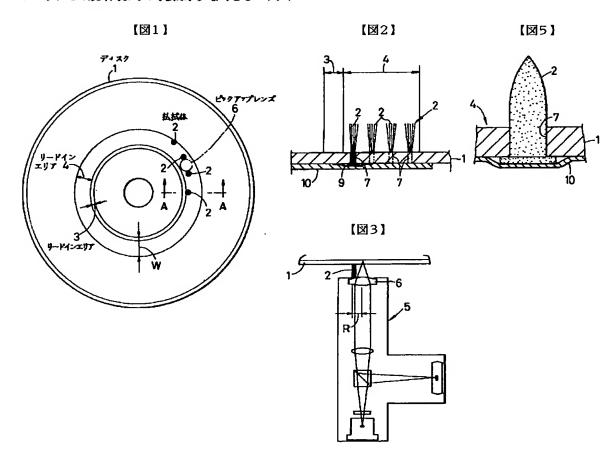

【図4】

